

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019 09 27 Nr. 55-16-44

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso pirmo reduto pirmas sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26571.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Josvainių g. 31C.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		

5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso pirmo reduto pirmo sandėlio esančio Josvainių g. 31 C būklė blogėja. Sandėlio tūris - kompaktinis, stačiakampio plano I a., užpildas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus PR sieną būklė patenkinama. Aukštų išplanavimas - penkių patalpų su prieangiu (į visas patalpas nebuvo patekta, būklė patenkinama. sienų angos - PR fasado stačiakampės durų angos su segmentinėmis sąramomis, būklė patenkinama; tarp prieangio ir vidaus patalpos praėjimo stačiakampė durų anga, būklė patenkinama. tarp prieangio ir vidaus patalpos stačiakampės langų angos, PR fasado apskritiminės ventiliacijos angos (PR fasado ventiliacijos angų užsklandos stogeliai neišlikę) būklė patenkinama. nišos - tarp prieangio ir patalpos praėjimo ŠR sienos apskritiminė niša, prieangio stačiakampės nišos su segmentinėmis sąramomis, būklė patenkinama. fasadų apdaila ir puošyba - PR fasado betono karnizas apiręs. Konstrukcijos - pamatas su betono cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama, betono sienos (patalpų praėjimų sienų medžiagiškumas netyrinėtas; būklė patenkinama. prieangio ir patalpų betono cilindriniai skliautai (patalpų skliautai netyrinėti).

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pirmo Reduto pirmo sandėlio aplinka nesutvarkyta, aplink gausu menkaverčių želdinių, nepjaunama žolė, prie sandėlio priversta šiukšlių.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26571



Nr. 1 Pavadinimas
Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmo reduto pirmas sandėlis

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26571



Nr. 2 Pavadinimas
Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmas reduto pirmo sandėlio aplinka

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26571




Nr. 3 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Apturpėjęs PR fasado karnizas

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26571

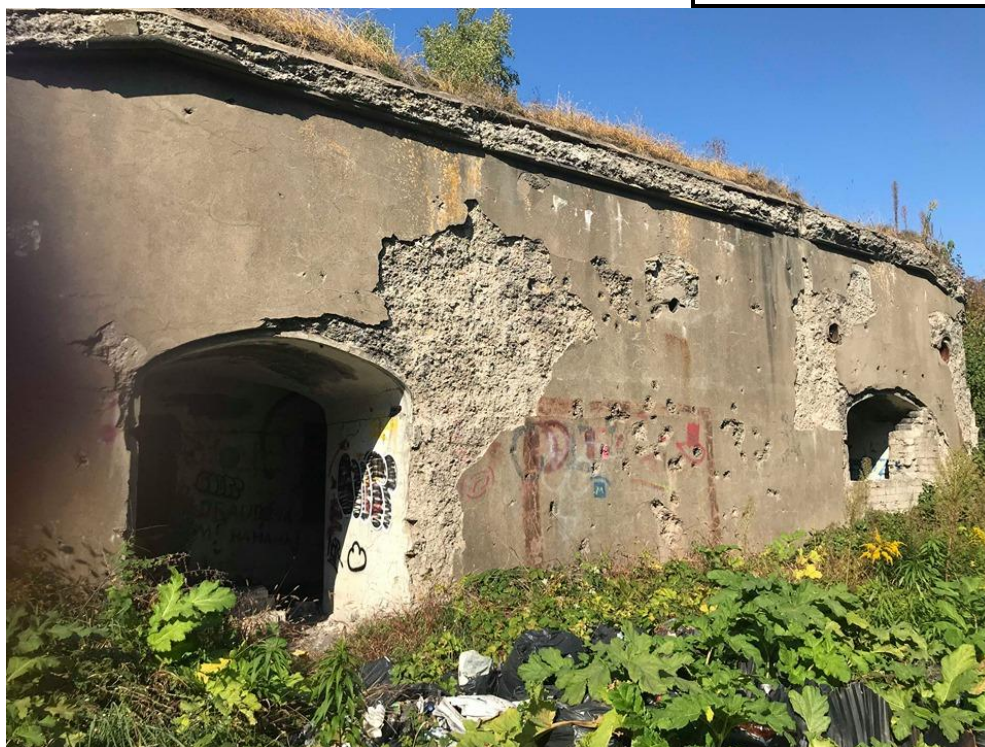

Nr. 4 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmo reduto neprižiūrėta aplinka

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26571



Nr. 5 Pavadinimas
Fotografavo Dovilė Miliukštė Aplinkos fragmentas

Data 2019-09-27